



VW Golf IV Tüm modeller

Motor kontrol lambasının ışıldaması

Yukarıda belirtilen arızadan şikayet ediliyorsa, bunun nedeni arızalı fren lambası ampulleri olabilir. Hata kodunun okunması, arızalı bir fren lambası şalterine işaret etmektedir. Bunun üzerine şalter değiştirilirse de hata etkin kalmaya devam eder ve silinemez. Bu nedenle her iki fren lambası da ön alanda kontrol edilmelidir. İki lambanın da arızalı (ancak bagaj kapağındaki çıtada bulunan LED'lerin sağlam) olması hatanın muhtemel sebebidir. Lambaların değiştirilmesinden sonra, genelde hata belleğindeki kayıt silinir. Her iki fren lambasının arızalı olması halinde, fren lambası şalteri üzerinden motor kontrol cihazına hatalı bir sinyal aktarılır. Cihaz da bu sinyali arızalı fren lambası şalteri olarak yorumlar.