

FLAŞ BİLGİ

Audi

A6 / A8

Üretim yılı: 2000'den itibaren

Gösterge panelinde uyarı açıklaması (Elektronik süspansiyonda arıza).

Bir atölye ziyareti sonrasında gösterge panelinde elektronik süspansiyon (adaptive air suspension) için bir uyarı lambası yanıyor. Araç uzun süre kaldırma platformunda kaldırılmış olarak beklediyse bu hata mesajı ortaya çıkabilir.




Kontrol cihazının okunması sırasında aşağıdaki hata kodları görüntülenir: 00805, 00806, 00807, 00808
şununla aynı anlama sahip: Yay ayağı için valf, artıya kısa devre; Yay ayağı için valf, kesinti; Şaseye kısa devre; vl / vr / hl / hr için.

Kontrol sırasında, kumanda valflerinde bir arıza ortaya çıktığını gösterdi. Buna bağlı olarak arızaların (aşırı yük) aracın kaldırılmasıyla ilişkili olduğu anlaşılabilir. Adaptif havalı süspansiyonla donatılmış bir araç kaldırılmadan önce her zaman merkezi menüde araç kaldırıcı modu (servis modu) aktifleştirilmelidir. Aksi takdirde havalı süspansiyon sistemi otomatik kumanda işlemleri ile kaldırma gücünü dengelemeye çalışır. Bu da kumanda valflerinde aşırı yüke neden olabilir. Araç kaldırıcı modunu (servis modu) aktifleştirmek için aşağıdaki işlemler uygulanmalıdır:

Kontak açılmalı, MMI (Multi Media Interface) içinde 'CAR' fonksiyon tuşuna basılmalıdır. Menü noktasında 'adaptive air suspension' görünür, bundan sonra 'SETUP' fonksiyon tuşuyla araç kaldırıcı modu aktifleştirilmelidir (gösterge panelinde sarı bir kontrol lambası yanar).

Araç kaldırıcı modu MMI (Multi Media Interface) içinde ayarlanarak veya >15 km/saat hızla sürüş yaparak devre dışı bırakılabilir.

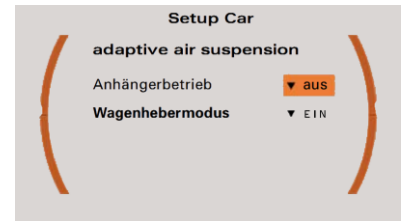

Adaptif havalı süspansiyon