



FLAŞ BİLGİ


Mercedes M sınıfı ML 270 CDI (163) Motor kodu: 612.963

Motorda güç kaybı,
Motor acil çalıştırma moduna geçiyor.

Yukarıdaki araçlarda motorun güç kaybettiği veya acil çalıştırma moduna geçtiği konusunda şikayet varsa, bunun nedeni kontrol ünitesine ait terminal 87'deki (bkz. Şekil 1) 10 A sigortanın arızası olabilir.

Aşağıdaki hata kodları kaydedilmiş olabilir:

- Aşağıdakilerle 'aynı anlama gelen' hata kodu:
- P1636, 'Radyatör fanı kontrol ünitesi fonksiyon arızası'.
- P0100, 'Hava akış ölçer arızalı'.
- P1403, 'Egzoz geri beslemesi arızalı'.
- P1470, 'Düşük basınç valfi basınç kontrol kapağı fonksiyonu arızası'.
- P1189, 'Emiş manifoldu kumandası fonksiyon arızası'.

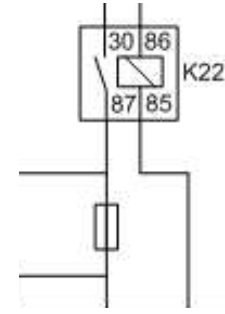

Resim 1.

Kontrol ünitesinin 10 A sigortası, motor bölümünün modül kutusunda bulunmaktadır (bu sigorta tüm akım şemalarında gösterilmeyebilir). Sorunu çözmek için arızalı sigorta değiştirilmeli ve kaydedilmiş olası hata kodları silinmelidir.

Uyarı:

Yukarıdaki hata kodları nedeniyle ilgili parçalar (hava akış ölçer, radyatör fanı kontrol ünitesi vb.) motor kontrol ünitesinin yetersiz gerilim beslemesini arıza olarak yanlış yorumlayabilirler.