



# FLAŞ BİLGİ

## VW

### T5, Transporter

### Model yılı: 2003 tarihinden itibaren

### Arka kanatlı kapılara sahip tüm modeller.

#### Arka cam sileceğinde fonksiyon arızaları.

Yukarıdaki araçlardan bazılarında arka cam sileceği motorundaki bir arıza nedeniyle çeşitli arızalar ortaya çıkabilir. Bu durum hem arka cam sileceği fonksiyonunu hem de ön cam sileceği fonksiyonunu etkiler. Bazen arka cam sileceği sürekli siler ve/veya kumanda çubuğu şalterindeki farklı konumlara tepki vermez.

Hata kodları kumanda ünitesinde kaydedilmemiş olabilir.

Arka cam sileceği motorundaki arızaların nedeni cam sileceği miline su girişi olabilir. İçeride oluşan güçlü oksitlenme veya nem "Elektro-geçiş" veya sürekli artı kutupta kalmaya neden olabilir.

Bu durumda arkadaki cam sileceği motorları, sorunun sebebi olarak ilk adımda bağlantılarından ayrılmalıdır, böylece (örneğin yedek motorlar takılana kadar) en azından ön cam sileceğinin fonksiyonu bozulmamış olur.

Bu durumda arka cam sileceği motoru/motorları değiştirilmelidir.