



# FLAŞ BİLGİ

## Mercedes

### A sınıfı (168)

Model yılı: 1998 ila 2005

Motor kodu: 166.940

**427253 şasi numarasından itibaren tüm modeller**

### Hızlanma evresinde iken motorda ateşleme hataları ve güç kaybı oluşuyor.

Müşteri yukarıda belirtilen arızadan şikayet ediyorsa, bunun nedeni arızalı bir veya daha fazla ateşleme bobini olabilir. Bazı durumlarda müşteriden zor çalıştırma, düzensiz rölanti ve ivmelenme sırasında yetersiz gaz alma gibi başka noktalara ilişkin şikayetler de alınabilir.

Bu durumlarda aşırı ısı etkisi ve nem nedeniyle ateşleme bobinlerinde çatlak oluşumlarının ortaya çıkmış olması ve buna bağlı olarak fonksiyon arızaları ve kesintiler oluşması mümkündür.

Ateşleme bobinlerinde çatlak oluşumu ve ateşleme bobini kablo grubunda izolasyon sorunları olup olmadığı kontrol edilmeli ve arızalı parçalar gerekiyorsa değiştirilmelidir. Bunun için değiştirilmiş bir ateşleme bobini ünitesi sunulmuştur.

Yedek parça no.: 000 150 1380

Onarım ek olarak aşağıdaki aksesuar parçalarına da dikkat edilmelidir:

Koruma kapağı, soğutucu gövde, kapak tutucusu, ateşleme bobini için tutucu, tutucu vidalar (2 adet).

Ateşleme bobini ünitesinin sökülmesi sırasında ünitenin dikey olarak yukarı doğru çekilmesi gerektiğine, asla çevrilmemesi veya sallanmaması gerektiğine dikkat edilmelidir.

