



## **Mercedes C sınıfı (W203) Tip: C320 Üretim yılı: 2000 - 2006**

### **Çok yüksek kapalı akım nedeniyle akü boşalması**

Yukarıdaki araçlarda tamamen boşalmış akü problemi, koltuk ayarı kumanda cihazının arızası tarafından tetiklenmiş olabilir. Kısmen 1,2 Ampere kadar bir kapalı akım (arıza akımı) ölçülebilmüş olabilir.

Koltuk ayarlama fonksiyonu kısmen hala mevcuttur.

Bunun olası sebeplerinden biri, sürücü koltuğunun altına yerleştirilmiş olan koltuk ayarlama kumanda cihazının arızası olabilir.

Nemin araç iç bölümüne veya koltuk ayarlama kumanda cihazına sızması da hata nedenine ilave bir etkide bulunabilir. Somut durumlarda fiş bölgesinde hafif bir korozyon tanınabilir.

Uyarı:

Bu durumda arızanın nedeni sürücü tarafındaki koltuk ayarlama kumanda cihazına tayin edilebildi. Araç üreticisi bu arıza söz konusu olduğunda her iki koltuk ayarlama kumanda cihazının değiştirilmesini önerir.

Flaş bilgi

