



Mercedes W210 (E sınıfı)

Starter değiştirildikten sonra çalışmıyor

Yukarıda belirtilen araçlarda starter yeniledikten sonra çalışmayabilir.

Bunun nedeni akü artı kutup kablo bağlantısının çıkması olabilir.

Starterin sökülmesi sırasında kısmen aracın tabanındaki (resim 1) akü artı kutup bağlantısını çıkarmak ve yeniden sabitlemek gerekebilir. Bu sırada bağlantının diğer tarafı (araç iç bölümünde, resim 2) yerinden çıkabilir. Böylece akım beslemesi kesilebilir. Araç çalışmaz veya starter çalışma belirtisi göstermez.

Buna çözüm bulmak için sürücü tarafı zeminindeki (soldan sürülen araçlarda) kablo bağlantıları kontrol edilmeli ve gerektiğinde yeniden sabitlenmelidir. Bunun için panoların çıkarılması ve gaz pedalının sökülmesi gereklidir (resim 3).



Resim 1



Resim 2



Resim 3