



Opel

Astra H

Model yılı: 2004 yılından itibaren

Motor: Z19DT, Z19DTH, Z19DTJ, Z19DTL

Alternatörde gürültü / çalışma sorunu

Yukarıda bahsi geçen araçlarda meydana gelen arızalı bir alternatör kasağı çalışması, alternatörün beklendiğinden daha erken bozulmasına neden olabilir.

Kayış kasağının üzerindeki koruyucu kapağın eksik ya da arızalı olması, rulmanın erken aşınmasına neden olabilir. Bu, genellikle ortaya çıkan gürültü (arızalı bir yatak sonucunda) ile birlikte meydana gelir.

Sorunu gidermek amacıyla kayış kasağı ve gerektiği takdirde alternatör değiştirilmelidir.

Not: Alternatörün montajı esnasında koruyucu kapağın bulunduğundan emin olun. Bu kapak, araç üreticisi üzerinden ayrı olarak da temin edilebilir (Ürün No. 93167817).

Kapak ve kayış kasağı örnekleri:



Flaş bilgi