



# FLAŞ BİLGİ

## Opel Insignia Üretim yılı: 2009

### Koltuk yükseklik ayarı arızalı


Yukarıda belirtilen araçta koltuk yükseklik ayarı devre dışı kalırsa, bunun nedeni ayar piminin bloke olması olabilir.

Yükseklik ayarı motoru mil ile plastik stoper arasında bloke olabilir.

Ek bir pul (1) koyarak sorun çözülebilir.

İş akışı:

- Koltuk sökülmelidir
- Cıvata (2) gevşetilmeli ve sökülmelidir
- Pul (1) ölçüsü 6,4 x 18 x 1,6 numarası 11035613) kullanılmalıdır
- Özel gres (OE no. 13329237) ile yağlanmalıdır
- Cıvata (2) yerleştirilmeli ve 10 Nm torkla sıkılmalıdır
- Koltuk takılmalıdır

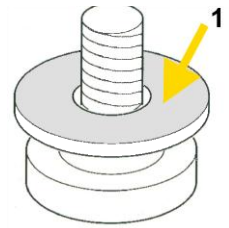

(OE

