



FLAŞ BİLGİ

Opel

Meriva A / B

Üretim yılı: 2007-2009 / 2010-2011

Motor kodu: Z13DTJ

Motor kodu: A13DTC, A13DTE, A13DTR

Silindir kafasında cızırdama sesleri ve duman

Yukarıda belirtilen araçlarda, silindir kafası bölgesinde cızırdama sesleri ve/veya duman oluşursa, bunun nedeni enjektörün arızalı olması olabilir.

Buna ilave olarak yakıt kokusu alınabilir.

Öncelikle enjektörlerin tutucularının sıkı oturduğunu kontrol edin. Tutucular sıkı oturmadığında, sızıntılar olabilir.

Tutucular gevşekse, çıkarılmalı ve enjektörler sökülmelidir. Enjektör, nizamına uygun bir şekilde ve uygun bir yöntemle ("Ultrason" vs.) temizlenmelidir.

Enjektör şaftı, araç üreticisi tarafından öngörülen bir fırça ile temizlenmelidir.

Enjektör yeni bir alev diski ile donatılmalı ve 22 Nm sıkma torkuyla monte edilmelidir.

Üretici, bu sorunu ele almıştır ve motor numarası - Z13DTx3238694 -A13DTx4773163'ten itibaren değiştirilmiş enjektör tutucuları kullanılmaktadır.

