



Opel Vectra C Elektronik otomatik klimalı (ECC) VIN 21000015 - 21031422'ye sahip olan tüm modeller

Akü boşalıyor Sorunlu çalıştırma

Elektronik otomatik klimanın kumanda ünitesinde meydana gelen bir arıza, bazı durumlarda akünün boşalmasından kaynaklanabilir. Çalışma koşullarının kendiliğinden değişmesi, 75 mA'lık sürekli bir güç tüketimine neden olabilir. Bu durumda, tip plakası yardımıyla yazılımının kontrol edilmesi gerekir.

Barkodların altında „S3.10“ veya S3.12“ versiyonlarının yazılı olması durumunda ECC biriminin değiştirilmesi gerekir.

ECC biriminin yetkili bir tamir servis tarafından değiştirilmesi durumunda bu, motor bölümünün sigorta kutusunun kapağının üzerindeki beyaz nokta ile işaretlenir.

