



## **Opel**

## **Zafira B**

## **Model yılı: 2005 yılından itibaren**

## **Motor: Z19DT, Z19DTH, Z19DTL**

### **Gürültü / alternatör çalışması**

Yukarıda bahsi geçen araçlarda meydana gelen arızalı bir alternatör çalışması, alternatörün beklendiğinden daha erken bozulmasına neden olabilir.

Kayış kasmağının üzerindeki koruyucu kapağın eksik ya da arızalı olması, erken aşınmaya neden olabilir. Bu, genellikle ortaya çıkan gürültü (arızalı yatak) ile birlikte meydana gelir. Sorunu gidermek amacıyla kayış kasmağı ve gerektiği takdirde alternatör değiştirilmelidir.

Not: Alternatörün montajı esnasında koruyucu kapağın bulunduğundan emin olun. Bu kapak, araç üreticisi üzerinden ayrı olarak da temin edilebilir (Ürün No. 93167817).  
Kapak ve kayış kasmağı örnekleri:



Flaş bilgi