



# FLAŞ BİLGİ

## Volkswagen Golf V

### Cam sileceđi alıřmıyor

Yukarıda belirtilen araçlarda, ön cam sileceđi hatalı alıřabilir.

Kontađı açık olmasına ve araç dururken veya yavaş bir řekilde ilerlerken motorun alıřmasına rađmen ön cam sileceđi alıřmıyor. Cam sileceđi yanıtıcı bir řekilde yakl. 25 km/saat hızdan itibaren tekrar alıřmaya bařlıyor.

Aracın hata hafızasına hiçbir hata kaydedilmedi.

Öncelikle sigortalar ve kablo bađlantıları kontrol edilmelidir. Burada hiçbir hata tespit edilemezse, motor kaputu kontađı kontrol edilmelidir.

Bu araçlarda, motor kaputu açık olduđunda, cam sileceđi kolunun motor kaputuna arpmaması için bir güvenlik devresi mevcuttur. Motor kaputu kontađından bir geri bildirim gelmediđinde, kumanda cihazı, cam sileceđi iřletimini etkinleřtirmez.

Hatayı gidermek için motor kaputu kontađı kontrol edilmeli, temizlenmeli ve gerekirse deđiřtirilmelidir.