



FLAŞ BİLGİ

VW

Tiguan

Üretim yılı 2009'dan sonra olan tüm araçlar

Kontak kapatıldıktan sonra motor çalışmaya devam ediyor.


Yukarıdaki araçlarda kontak kapatıldıktan sonra motorun çalışmaya devam etmesinden şikayet ediliyorsa, bunun sebebi röle 2'nin (motor kontrolü) arızası olabilir. Motor kontrol ünitesi - röle 2 sigorta kutusu / röle plakası (motor bölmesi) içinde bulunur.

Röle sigorta kutusunda aşağıdaki gibi konumlandırılmıştır. (bkz. Şekil 1 / Ok).

Muhtemelen arıza kodu 00576 kaydedilmiştir. Bu hata kodu "Yolculuk akım devresi için gerilim beslemesi" ile aynı anlama gelir.

Bunun için değiştirilmiş bir röle sunulmaktadır. Bu parçanın Yedek parça no.: 7 M0 951 253 A.

Uyarı: Ayrıca ilgili şase bağlantıları kontrol edilmelidir. Kötü şase bağlantıları (boya artıkları, korozyon vb.) nedeniyle motor kontrol ünitesiyle bağlantılı arızalar veya gerilim problemleri ortaya çıkabilir.

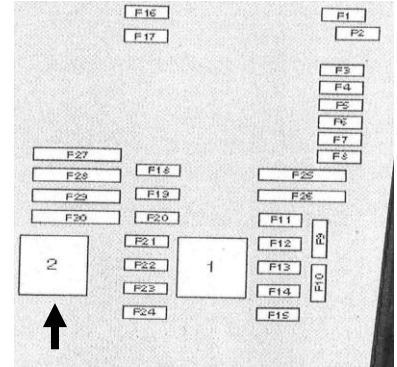

Resim 1.