



BMW

5 serisi (E39)

Üretim yılı 01.2000'e kadar olan yağmur sensörlü tüm modeller

Sileceklerde fonksiyon arızası

Müşteri yukarıda belirtilen arızadan şikayet ediyorsa, bunun nedeni arızalı bir röle veya hatalı bir yazılım olabilir.

Arızalar aşağıdaki şekillerde fark edilebilir.

1. Silecekler yağmur sensörü tarafından kumanda edilmez.
2. Çok az yağış olmasına rağmen silecekler sürekli işletim modunda çalışır.
3. Kademe 2 veya 3'ten kademe 1'e (yağmur sensörü kumandası) alındığında silecekler gecikmeli olarak çalışır.
4. Işık koşulları karanlıktan aydınlığa doğru değişirken silecek kontrolsüz şekilde çalışmaya başlar.
5. Yağmur sensörünün tepki davranışı ayarlanamaz.

Bu arızaların nedeni yağmur sensöründeki yazılım hatası olabilir.

Aşağıdaki diğer arızalar da ortaya çıkabilir:

- Kademe 1'de birkaç silecek hareketinden sonra (yağmur sensörü aktif) kumanda devre dışı kalıyor.
- Silecekler son konumda kalmıyor, aksine durmadan önce 10° - 15° yukarıya gidiyorlar.

Flaş bilgi





Bu durumlarda silecek rölesi arızalıdır.

Bir yazılım hatasından şüpheleniliyorsa arıza belleği okunmalıdır. Şikayetler 1-4 için yazılım versiyonu kontrol edilmelidir. Versiyon 1.3 veya daha eski ise yeni bir yağmur sensörü takılmalıdır.

Şikayet 5 için (arıza belleğinde "Ön cama göre ayarlama olanaksız" okunuyorsa) yağmur sensörü yeniden programlanmalıdır. Bazı durumlarda programlama ile hata giderilemez. Bu durumda ayrıca yeni bir yağmur sensörü de takılmalıdır.