



FLAŞ BİLGİ

BMW

1 Serisi: E87

Üretim yılı 2005

Ayak bölmesi modülü (FRM), dış aydınlatmanın güç beslemesini devre dışı bırakıyor

Yukarıda belirtilen araçlarda ayak bölmesi modülü (FRM), diğer şeylerin yanı sıra, dış aydınlatmayı denetleme fonksiyonunu üstlenir.

Uyarı:

Dış aydınlatma için ayrı bir sigorta mevcut değildir.

Bu durumda, yukarıda belirtilen araçlarda arka plaka aydınlatmasının çalışmamasından şikayet edilmektedir.

Ayak bölmesi modülü (FRM), bir elektrik arızası durumunda ilgili tüketicinin güç beslemesini devre dışı bırakır.

Burada sorunu gidermek için, aşağıdaki yöntem izlenmelidir:

- Hata belleğini okuyun
- Arızanın yerini belirleyin ve gidin
- Üreticinin vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda ayak bölmesi modülünü (FRM) sıfırlayın (ilgili çıkışın güç beslemesi yeniden serbest bırakılır)
- Hata belleğini yeniden okuyun ve gerekirse hata kodunu silin

