



## **BMW** **5 serisi** **Tip: E39**

### **SRS - ikaz lambası yanıyor**

Yukarıda belirtilen araçlarda araç iç bölümüne su sızması, SRS ikaz lambasının yanmasına neden olabilir.

Ön ve arka kapıların ses izolasyonu malzemesi içinden su sızması genel olarak araç iç bölümündeki halıların ıslanmasına neden olur.

Bu durum, zemin sacı bölgesindeki elektronik sistemlerin fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilir.

Problemi çözmek için kapı iç döşemeleri sökülmesi, izolasyon malzemesinin ıslak olup olmadığı kontrol edilmeli ve gerekirse bir sızdırmaz bant ile sızdırmazlık sağlanmalıdır. Etkilenen elektronik bileşenlerde ıslaklık ve paslanma kontrolü yapılmalı ve bileşenler kurutulmalıdır.

Araç iç bölümündeki izolasyon malzemeleri ve halılar daha sonra uygun önlemlere göre kurutularak yerleştirilmelidir.

Flaş bilgi