



## **Citroen C2**

### **Aralık 2007 tarihine kadar üretilmiş hidrolik direksiyonlu tüm modeller**

#### **Hidrolik direksiyon çalışmıyor**

Müşteri yukarıda belirtilen arızadan şikayet ediyorsa, bunun nedeni arızalı bir dönme momenti sensörü olabilir. Müşteri arızadan, direksiyon kullanımı sırasında güç kullanma ihtiyacının artması şeklinde şikayet etmiştir. Ayrıca C 1400 ve C1413 (dönme momenti sensörü, sinyal hatası; dönme momenti sensörü, fonksiyon hatası) hata kodları da tespit edilmiş olabilir. Dönme momenti sensörünü yenisi ile değiştirmeden önce, elektrikli hidrolik direksiyonun kumanda cihazındaki fiş bağlantılarının yerlerine sıkıca oturup oturmadığı kontrol edilmelidir (bakınız şekil). Kötü bir kontaklama da yukarıda belirtilen hataya neden olabilir.

