



# FLAŞ BİLGİ

## Citroen C3

### Pluriel

**Model yılı: 04.12.2007 tarihinden itibaren (RPO 11348).**

## **Elektrikli hidrolik direksiyona sahip tüm modeller**

### **Elektrikli hidrolik direksiyon zor hareket ediyor.**

Bu araçlarda elektrikli hidrolik direksiyonun hareket ettirilmesi için çok fazla güç gerektiğinden şikayet ediliyorsa bunun nedeni elektrikli hidrolik direksiyonun arızalı dönme momenti sensörü olabilir.

Ön alanda elektrikli hidrolik direksiyonun dönme momenti sensörüyle ilgili hata kaydının olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Hata kaynağını analiz etmek ve diğer arıza nedenlerini liste dışı bırakmak için kablo şebekesinin çoklu fişinin kontakları ve elektrikli bağlantılar kontrol edilmelidir (bakınız şekil/oklar). Ayrıca kablo şebekesi fişlerinin fiş bağlantılarının yerlerine sıkıca oturduğundan da emin olunmalıdır.

Elektrik analizi sırasında fonksiyon arızası tespit edilmezse, elektrikli hidrolik direksiyonun pinyonundan şüphelenilmelidir.

