



## **Citroen C4 Soldan akan trafik için olan tüm modeller Üretim yılı 06.2008'e kadar**

### **ESP/ABS ikaz lambası yanıyor**

Müşteri yukarıda belirtilen arızadan şikayet ediyorsa, bunun nedeni fren pedalının pozisyon sensörü olabilir. Ayrıca hız kontrolü sisteminde çeşitli problemler ortaya çıkabilir, örneğin

- Hız sınırlayıcının belirli zamanlarda veya asla çalışmaması.
- Hız kontrol sisteminin belirli zamanlarda veya asla çalışmaması.
- Hız kontrol sisteminin kendi kendine devreye girmesi.

Ayrıca fren lambaları da çalışmıyor olabilir. Böylesi durumlarda eski pozisyon sensörü, daha yeni bir versiyonla değiştirilmelidir. Ayrıca bir adaptör kablosunun takılması gereklidir. Montaj sırasında kabloda sürtünme noktaları oluşabileceğine dikkat edilmelidir.

Flaş bilgi

