




## **Citroen C4 Picasso ve Grand Picasso Üretim yılı başlangıcı 2006 Sıralı manüel şanzımana sahip tüm araçlar**

### **Motoru çalıştırmak olanaksız**

Müşteri yukarıda belirtilen arızadan şikayet ediyorsa, bunun nedeni arızalı bir fiş bağlantısı olabilir. Kötü kontak nedeniyle, vites kolu boş konumda olduğu halde kokpitteki ekranda sürüş düzeyi "A1" gösterilir. Bu yüzden motoru çalıştırmak mümkün olmaz. Bununla ilgili olarak manüel şanzımana ilişkin hata kodları kaydedilmiş olabilir. Bu durumda sürüş düzeyi şalteri ile çoklu fiş arasında sorunsuz bir kontak sağlanıp sağlanmadığını kontrol edin, bkz. Resim 1 ve 2. Eğer fiş bağlantısı gevşemişse yerine sıkı biçimde oturmasını sağlayın.

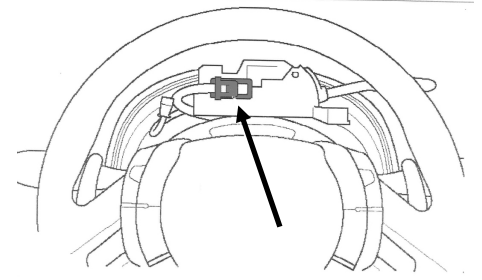

Resim 1



Resim 2