



Citroen Dispatch / Jumpy 20 Mart 2006'dan itibaren üretilen modeller I/II

Motorun kontrol lambası yanıyor ve motor çalıştırması sırasında sorunlar yaşanıyor.

Yukarıda bahsi geçen araçlarda motorun çalıştırılması sırasında bazı sorunlar meydana gelebilir veya motor çalışmayı durdurabilir. Ayrıca motorun kontrol lambası yanabilir. Bu sorunun olası nedeni, hidrolik direksiyon pompasının üst kısmında bulunan (bkz. resim) bir kablo demetinden kaynaklanır. Kablo demetindeki hasar, kablo demeti çevresinde oluşan "sürtünmeden" dolayı kaynaklanabilir. Bu sorunu gidermek amacıyla kablo demeti kontrol edilmelidir. Hasarlı bölgeleri onarın / değiştirin ve uygun bir şekilde sabitleyin (koruyucu dâhil).

