



# FLAŞ BİLGİ

## **Fiat 500 Model yılı: 2007 ile 2012 arası Tüm ESP'li modeller**

### **Yokuşta kalkış desteği ikaz lambasının yanması.**

Yukarıda belirtilen araçlarda yokuşta kalkış desteği ikaz lambasının yandığından şikayet edilir ve buna ek olarak hata belleğine C1216 hata kodunun kaydedildiği görülürse, bunun olası nedeni ABS/ESP kontrol ünitesi yazılımıdır.

Aşağıdaki hata kodu kaydedilmiş olabilir:

- Aşağıdakilerle 'aynı anlama gelen' hata kodu:
- C1216, ` Debriyaj pedalı konum şalteri (Debriyaj konumunun vericisi) – Sinyal hatası, kablo demeti`.

Hata analizi için öncelikle konnektör pinleri, arabirimler / kontaklar ve debriyaj pedalı şalterine giden kablo hattı kontrol edilmelidir.

Burada herhangi bir sapma tespit edilmemesi durumunda, bir çözüm önlemi olarak, araç üreticisi tarafından yüklenen yazılım sürümünün güncellenmesi veya yükseltilmesi gereklidir.

