



## ***Fiat Seicento 899 ccm motorlu tüm modeller Polonya fabrikası***

Motorun düzensiz çalışması  
Hata belleğinde giriş yok

Yukarıda belirtilen araçta motor düzensiz çalıştığı halde kumanda cihazında bir hata belleği girişi yoksa, bu durum ön sağ şase kablosunun hatalı bağlanmasından kaynaklanmış olabilir. İzolasyon malzemesinin sertleşmesi, kablo borusu kulağı bölgesinde kabloda kırılmaya neden olabilir. Şase noktası sürüş yönünden bakıldığında sağ tekerlek muhafazasının üzerinde, farın arkasındadır. Böylece oluşan gerilim düşüşü enjeksiyon sistemi bileşenlerinin fonksiyonunu olumsuz etkiler ve kumanda cihazının adaptasyon sınırlarını kaydırmasına ve düzensizliği dengelemesine neden olur. Bu durumda kablo bağlantıları kontrol edilmeli, onarılmalı veya değiştirilmelidir.

**Flaş bilgi**

