



FLAŞ BİLGİ

Ford

C-Max

Üretim yılı: 01.01.2007-30.09.2010

Su püskürtme memeleri aşırı ısınıyor

Yukarıda belirtilen araçlarda, ısıtılmalı su püskürtme memeleri aşırı ısınabilmektedir.

Bunun sonucunda duman ve koku oluşumu meydana gelebilmektedir.

Yukarıda belirtilen sorunun nedeni, ısıtılmalı su püskürtme memelerinin hatalı contalanması olabilir.

Sızıntı nedeniyle püskürtme memesi gövdesine su ve serpmeye tuz girebilir; bu da püskürtme memelerinde hasarlara (aşırı ısınma / kısa devre) yol açabilir.

Araç üreticisi tarafından problem fark edilmiş ve ilgili araçların sahipleri, servis kampanyası hakkında bilgilendirilmiştir.

Ancak, çeşitli nedenlerden ötürü tüm araçların kontrol edilmemiş veya düzeltilmemiş olması mümkündür.

Yetkili serviste, bu hatanın tespit edildiği araçlara entegre sigortalı değiştirilmiş bir püskürtme memesi monte edilmektedir.

