



FLAŞ BİLGİ

Peugeot 207

Model yılı: 2008 tarihinden itibaren
Motor: 1.6 i VTi /S16 5FW

Motor kontrol lambası yanıyor. **Motor sarsıyor ve zor gaz veriyor.**

Yukarıda belirtilen araçlarda motor kontrol lambasının yanmasından ve motorun sarsmasından veya kötü ivmelenmesinden şikayet ediliyorsa bu hatanın nedeni soğutma sıvısı sıcaklık sensörü olabilir. Kontrol ünitesinde aşağıdaki hata kodları kaydedilmiş olabilir: Şunlarla 'aynı anlama sahip' hata kodu:

- P0122, 'Kelebek valfi sensörü, gaz pedalı sensörü veya şalter A, sinyal çok zayıf'.
- P0131, 'Lambda sondası sıra 1, sinyal çok zayıf'.

Fonksiyon hatasının sebebi 2 kutuplu sıcaklık sensörünün (elektrikli termostat içine monte edilmiştir) içindeki sızıntı olabilir. Ayrıca soğutma suyunu kapiler etki nedeniyle kablo kayışına veya kontrol ünitesine kadar sızması ve bu yüzden elektrik/elektronik sisteminde problemlere neden olması da mümkündür.

Bu kontrol/gözle kontrol sırasında kablo grubu kaplamasında su veya kontrol ünitesinde ve kontrol ünitesi fişlerinde oksitlenme tespiti edilirse, kontrol ünitesi de gözden geçirilmeli/değiştirilmelidir.

Soğutma maddesi sıcaklık sensörü Hella yedek parça programından temin edilebilir. Yedek parça no.: 6 PT 009309-221

Onarımın ön alanında, kaydedilen hata kodlarına bağlı olarak sinyallerin veya gaz pedalı sensörünün, kelebek valfi sensörünün ve lambda sondasının sinyal aktarımlarının kontrol edilmesi ve sonra hata kodlarının silinmesi önerilir.