



# FLAŞ BİLGİ

## VW Touran Model yılı: 2003 ile 2006 arası

### Açık kontakta fren lambası yanıyor.

Yukarıda bahsi geçen arızanın meydana gelmesi ve gösterge panelinde ABS, EPC, ESP uyarı lambalarının yanması durumunda, bunun olası sebebi arızalı bir kavrama sensöründen (kavrama pozisyonu sensörü) kaynaklanıyor olabilir.

ABS sisteminde "Fren lambası anahtarı sinyali" ile aynı anlama gelen 00526 arıza kodu görüntülenir.

Bu gibi durumlarda öncelikle fren lambası anahtarı kontrol edilmelidir. Fren lambası anahtarında herhangi bir arızanın tespit edilememesi durumunda motor bölmesinde bulunan sigorta kutusundaki 7 numaralı "Akü" sigortası kontrol edilmelidir. Sigorta arızalıysa, bunu değiştirin. Sigortanın yeniden arızalanması durumunda, bunun olası sebebi yukarıda bahsi geçen "Kavrama sensöründen" kaynaklanıyor olabilir. Debriyaj ana silindir konumunun açıkta kalması ve sorunlu bir lastik kapak nedeniyle buraya su girebilir. Bu, Hall sensörünün devre dışı kalmasına ya da sigortanın arızalanmasına neden olabilir. Araç üreticisi bu gibi durumlarda iyileştirilmiş bir yalıtıma sahip yeni bir Hall sensörü sunuyor.

#### Uyarı:

Arızalı bir sigortanın tespit edilmesi durumunda devreye girerek fren lambasının yanmasını sağlayan güvenlik fonksiyonu VW otomobillerine özeldir.