



# FLAŞ BİLGİ

## Hyundai

## Getz

### Model yılı: 2002 ila 2005

### 1.1 l motora sahip tüm modeller

#### **Motorda durma ve düzensiz rölanti.**

Bu araçlarda yukarıda belirtilen hatalardan şikayet ediliyorsa bunun nedeni kirli bir rölanti ayarlayıcı olabilir. Rölanti ayarlayıcı içindeki/üzerindeki yağ karbon birikintileri nedeniyle, rölanti kumandası için motor kontrol ünitesinin değerleri mekanik olarak ayarlanamaz.

Hatayı gidermek için rölanti ayarlayıcı uygun bir temizleme maddesiyle temizlenmelidir. Ayrıca bu bölgedeki parçalar/agreagatlar (yukarıdaki hata nedenine sebep olabilecek olanlar) kir birikmelerine karşı gözle kontrol edilmelidir (örneğin krank muhafazası hava tahliyesi, hortumlar vb.).

Agregatlarda çok fazla kirlenme mevcutsa bunların değiştirilmesi önerilir, çünkü temizleme işlemi sırasında agregatlar hasar görebilir ve böylece motorun sorunsuz çalışması artık sağlanamayabilir.

