



Hyundai

IX35

Model yılı: 2010

Ateşleme arzası, arıza kodu P0301 Motorun kontrol lambası yanıyor

Yukarıda bahsi geçen araçlarda, motorun "sarsılmasına" neden olan bir ateşleme arızası meydana gelebilir.

Bu arıza ile birlikte genellikle motorun kontrol lambası yanmaya başlar ve kumanda cihazında bir arıza kodu (ateşleme hatası) görüntülenir.

P0301 kodu örn. „ateşleme hatası, 1. silindir“ anlamına gelir.

Sıkıştırma, buji ve ateşleme bobinleri kontrol edilmiş ve sorun buna rağmen tespit edilemediyse, olası neden motorun kumanda cihazında bulunan kablo demetindeki pimlerden kaynaklanabiliyor olabilir. Ateşleme bobinlerinin kontrolü, örneğin bir osiloskop ile kontrol edilebilir. Herhangi bir sinyal alınmaması durumunda, bir multimetre yardımıyla elektrik hatlarındaki elektrik bağlantıları kontrol edilebilir.

Araç üreticisi, motor kontrol cihazında bulunan bir fişdeki pimin kırılmasından kaynaklanan arızayı gidermek için pimli bir onarım kablosu sunmaktadır.