



## **Kia**

## **Picanto**

## **Üretim yılı Ocak 2005'ten sonra olan tüm benzinli araçlar**

### **Motor kontrol ı□□ yanmaya ba□ılıyor**

Müşteri tarafından - motor kontrol ışığı yanmaya başladı - şeklinde arıza şikayetinde bulunulması durumunda, muhtemelen P0030 hata kodu (kızmış 1. lambda sensörü, 1. silindir sırası, sıcaklık denetim arıza fonksiyonu akım devresi) tespit edilmiş olabilir.

Hatanın nedeni olarak kablo şebekesinin lehim bağlantılarındaki düşük imalat kalitesi gösterilebilir.

Olası neden:

- Kızmış lambda sensörünün kablo şebekesinde devrenin kesilmesi veya yüksek direnç oluşması.
- Emme basınç sensörünün kablo şebekesinde devrenin kesilmesi veya yüksek direnç oluşması.

Düzeltilici faaliyet:

- Kablo şebekesindeki lehim bağlantılarını kontrol edin.
- Gerekirse kablo şebekesini onarın.

Fla□bilgi

