



Kia

Rio

Üretim yılı 2000 - 2004 olan tüm modeller

**Motor kontrol ışığı yanmaya başlıyor.
Kararsız motor devri.**

Yukarıda belirtilen araçlarda motor kontrol ışığı ile ilgili bir hatanın görüntülenmesi ve müşterinin buna ilaveten kararsız bir motor devrinden şikayet etmesi halinde, arızanın olası nedeni gaz kelebeği potansiyometresindeki gevşek bir elektrik kontağı olabilir.

Sorunu gidermek için önce gaz kelebeği potansiyometresinin fiş pinleri ve kablo şebekesindeki çoklu prizler gözle kontrol edilip temizlenmelidir.

Uyarı:

Gaz kelebeği potansiyometresinin kısaçlarındaki gerilimler aşağıda belirtileceği şekilde kontrol edilmelidir:

- Potansiyometrenin (toprak) kısaçında yaklaşık 0 V
- Potansiyometreye gelen gerilim besleme yaklaşık 5V
- Potansiyometrenin (sinyal) kısaçında gaz kelebeğinin konumuna göre değişken gerilim.

Sensörün arızalı olması halinde sensör yenisi ile değiştirilmelidir. Araca özgü sensörleri Hella programında bulabilirsiniz.



Örnek:

Flaş bilgi