



# FLAŞ BİLGİ

**Mazda**

**3 (BL)**

**6 (GH)**

**CX-7 (ER)**

**Motor kodu: R2AA (2,2 MZR-CD)**

**Tempomat çalışmıyor,  
Motor, sürüş esnasında kapanıyor**

Yukarıda belirtilen araçlarda, motorun sürüş esnasında kapandığına yönelik bir şikayet varsa, bunun nedeni kam mili sensöründe bir arıza olabilir. Ayrıca Tempomat çalışmıyor ve motor kontrol lambası yanıyor; takometre ve/veya devir saati çalışmıyor.

Motor kontrol cihazında aşağıdaki hata kodu kayıtlıdır:

- P0341 aşağıdakilerde aynı anlamı taşımaktadır:  
Kam mili pozisyon sensörü A, silindir sırası 1,  
Sensör/pals vericisi gevşek, hava boşluğu, kablo demeti.

Bu sorunu çözmek için kam mili sensörü ve sensör ile motor kontrol cihazı arasındaki besleme kablosu, kesinti ve kısa devre olup olmadığına dair kontrol edilmeli ve gerekirse değiştirilmelidir.

