



Mazda

Mazda 3 (1. Nesil)

Seri: Ocak 2008 ile Mart 2009 arası

Ön cam sileceği motoru çalışmıyor

Bu araçlarda ön cam silecek motorunda bir fonksiyon arızasından şikayet edilirse, bunun nedeni ön cam silecek motorunun şase bağlantısında oluşan bir korozyon olabilir. Kontak kaybı silecek motorunun tamamen çalışmamasına neden olabilir. Onarım için (ilave) şase kablosu monte edilmelidir.

- İlave şase kablosunu monte edin
- Sigortayı kontrol edin
- Silecek motorunun çalıştığını kontrol edin

Araç üreticisi tarafından bu sorun zaten bilinmektedir. Servis işlemleri sırasında araçlar kontrol edilmekte ve yeni (ilave) şase kablosu monte edilmektedir.

Ancak çeşitli nedenlerle tüm araçların kontrol edilmediği veya onarılmadığı göz önünde tutulmalıdır.

Ön cam sileceği motoru arızalarıyla bağlantılı şikayetlerde lütfen bu bilgiyi dikkate alın.