



FLAŞ BİLGİ

Mazda Mazda 3 MZR-CD motor koduna sahip tüm modeller (RF-Turbo)

Kötü motor çalışması.

Müşteri yukarıda belirtilen arızadan şikayet ediyorsa, bunun nedeni arızalı yakıt basınç kontrolü manyetik valfi olabilir.



Ayrıca aşağıdaki şikayetler tespit edilebilir:

- Motor ara sıra duruyor.
- Ara sıra güç kaybı.
- Kötü soğuk çalışma davranışı.
- Motor düzgün biçimde hızlanmıyor.

Bazı durumlarda motor kontrol lambası da yanabilir ve P0089 hata kaydı bulunabilir.

Ön alanda yakıt devresinde yanlış hava emişi veya sızıntı olup olmadığı kontrol edilmeli, ayrıca yakıt filtresi de kontrol edilmeli veya değiştirilmelidir.

Fiş çekilmişken parçada kontrol için uyarı.

Klemmen	Leitungsfarbe/Nummer		Prüfbedingung	Richtwert
A u. B	gr/rt u. gn/ws		20°C	2,1 Ω

Burada hata bulunamazsa, yakıt basıncı kontrolü manyetik valfinden şüphelenilmelidir.