


Mercedes Benz E sınıfı (W 211) 642.xxx motor koduna sahip tüm araçlar

Motor kontrol ışığı yanıyor

Müşteri yukarıda belirtilen arızadan şikayet ediyorsa, bunun nedeni helezon valfler için servo motor olabilir (bkz. resim 1). Turbo şarjın hava hortumu üzerinden servo motora yağ girebilir. Duruma göre bu servo motorun içinde kısa devreye yol açabilir. Bu nedenle motor acil çalıştırma moduna geçer ve servo motora ilişkin arıza kodu kayıtları oluşabilir. Ayrıca motor kumandası için sigortalar da (F43, F44, resim 2) yanabilir. Bunlar motor bölümündeki sigorta kutusunda bulunur. Sigorta kutusu sol ön tarafta, çamurluk yakınında bulunur. Bu durumda servo motorun yenilenmesi gerekir. Ayrıca turbo şarj hortumundaki yağ kalıntıları temizlenmeli ve gerekirse sigortalar yenilenmelidir. Onarım yapıldıktan sonra arıza kodları silinmelidir.



Resim 1

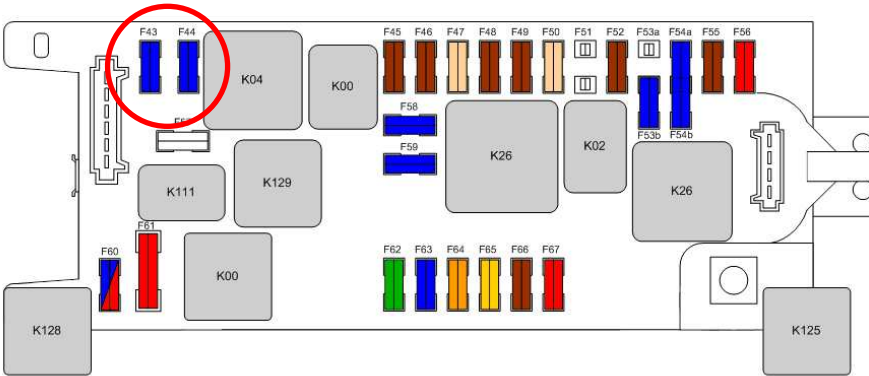

Resim 2