



Opel Astra H Turbo şarja sahip tüm modeller

**Motorda güç kaybı.
Arıza kodu P1106.
Motor kontrol lambası yanıyor.
Atmosfer sensörü / yükseklik
sensörü**

Söz konusu araçlarda motorun titrediğine ve motorda güç kaybı yaşandığına dair bir şikayet alındığında ve motor kumanda cihazında P1106 arız kodu kayıtlı olduğunda, arızanın olası sebebi bozuk veya yanlış monte edilmiş atmosfer sensöründen kaynaklanabilir.

- Atmosfer sensöründeki üretici numarasını görsel olarak kontrol edin. Üretici numarası 261002137 ise, atmosfer basınç sensörü değiştirilmelidir.

Bu durumda Hella sensörü
Hella No: 6PP 009 400-461 kullanılabilir.



kPa	mV	0 - +
15-117	580-4750	

Atmosfer sensörü / yükseklik sensörü ile ilgili teknik bilgiler:
Karışımın fazla yağlanması önlemek amacıyla
sensör geriliminin artması durumunda enjeksiyon zamanı geri çekilir.

Flaş bilgi