



FLAŞ BİLGİ

Opel

Astra J

Üretim yılı: 2012

Motor: A17DTC (LUE) A17DTE (LKR) A17DTF (LKR)

Motor çalışmıyor veya sürüş sırasında güç kaybı

Hata kodu: P02E4

şununla aynı anlamda; Emiş klapesi ayar elemanı açık konumda sıkıştı, mekanik arıza.

Yukarıdaki hatayla bağlantılı hata kodları kaydedilmişse, bunun nedeni emiş sistemindeki nem olabilir.

Yoğuşan su şarj havası soğutucusundan gaz kelebeğine ulaşırsa burada donabilir ve mekanik sorunlara yol açabilir.

Sorunu gidermek için aşağıdaki yöntem izlenmelidir:

- Gaz kelebeği gövdesi sökülmeli ve temizlenmelidir
 - Şarj havası soğutucusu sökülmelidir
 - Şarj havası soğutucusundaki su boşaltılmalıdır
 - Şarj havası soğutucusu temizlenmeli ve basınçlı havayla kurutulmalıdır
 - Gaz kelebekleri kontrol edilmeli ve temizlenmelidir
 - Şarj havası soğutucusu takılmalıdır
 - Gaz kelebeği gövdesi takılmalıdır
- Gerekirse yeniden öğretme işlemi yürütülmelidir

