



Opel Astra-H, Zafira-B Üretim yılı 2005 ve sonrası tüm modeller

ABS kontrol lambası yanıyor Hata kodu: C0045, C0050

Bu araç modellerinde yukarıdaki arızalardan biri veya birden fazlası mevcutsa, bunun nedeni arka aksdaki tekerlek devir sayısı sensörlerinin fiş bağlantılarına su girmesi olabilir. Bu durumda tekerlek poyralarındaki ABS sensörlerinin kablo setlerinin fiş bağlantıları kontrol edilmelidir. Fiş bağlantılarında su girişi veya korozyon oluşumu tespit edilirse, ilgili fiş ve sensör değiştirilmelidir. Etkilenmeyen veya yeni fiş bağlantıları montajdan önce silikonlu gres ile yağlanmalıdır.

Flaş bilgi

