



# FLAŞ BİLGİ

## Opel Insignia Üretim yılı: 2009 - 2010 Motor kodu: A20DT x

### Motor çalışması kötü, güç kaybı var ve motor kontrol lambası yanıyor

Yukarıda belirtilen araçlarda, motorda güç kaybı olabilir ve aynı zamanda motor kontrol lambası yanabilir.

Motor kontrol cihazına aşağıdaki hata kodları kaydedildi:

- P2282, kısma klapesi ve emme supabı arasında yanlış hava girişi olduğu anlamına gelir.
- P2458, dizel partikül filtre, rejenerasyon işlemi, hatalı süre fonksiyonu olduğu anlamına gelir

Motor bölmesinde yapılan bir gözle kontrolde şarj havası hortumunun şarj havası soğutucusunun bağlantı parçasından ayrıldığı tespit edilirse, bunun nedeni bir sıkıştırma kelepçesinin hatalı olması olabilir.

Sıkıştırma kelepçesinin, sıkıştırma etkisi yetersiz olabilir.

Bu sorunu gidermek için bağlantı temizlenmeli ve hortumu sabitlemek için bir vidalı kelepçe kullanılmalıdır.

Araç üreticisi tarafından bu sorun ele alınmıştır.

Şasi numarası WOLGT8EM1A1109304'ten itibaren üretimde vidalı kelepçeler kullanılmaktadır.

