



## **Opel** **Opel Omega B** **Tüm modeller: 05/2000 ila 05/2002**

### **Yağmur far sensörü çalışmıyor**

Bu araçlarda otomatik silecek fonksiyonunda bir arıza / çalışmama durumundan şikayet edildiğinde, arızanın nedeni her iki yağmur sensörü rölesi olabilir. Bunlar kontrol edilmeli ve gerekirse değiştirilmelidir. Her iki röle de sigorta kutusunda bulunur (motor bölümü).

VIN W0L0VBF6921061034 sonrasında değiştirilmiş veya optimize edilmiş yağmur sensörü röleleri (2 adet) kullanılmıştır.

- Yedek parça no. 93175483
- Katalog no. 62 38 627

Uyarı:

Hata analizinin yağmur sensöründe (kumanda elektroniği) bir arıza tespit etmesi durumunda da her iki yağmur sensörü rölesi (bkz. yukarıda) değiştirilmelidir.

Yağmur-far sensörünün değiştirilmesine ilişkin ek bilgileri TI - teknik bilgiler - veri tabanında bulabilirsiniz

- Yağmur - far sensörünün silikon-onarım setiyle değiştirilmesi.

Flaş bilgi