



# FLAŞ BİLGİ

## Opel Vivaro 1,9DI / 1,9DTI Motor kodu F9Q-760, F9Q-762 Model yılı 2001 ile 2007 arası

### Motor kontrol ışığı yanıyor Hata kodu P0100 hava debi ölçeri Sorunlu çalışma

Yukarıda anılan hata belirtisi bir turbo şarj hasarından hemen sonra tespit edilecek olursa, bu durum intercooler sistemindeki kirlerle alakalı olabilir. Bir turbo şarj hasarı durumunda, emme sistemi içerisinde aşınmaya bağlı ince metal parçacıklar veya talaşlar kalabilir. Bu kirler emme sistemi tarafından emilip, hava debi ölçerinin ölçüm folyosuna hasar verebilirler. Bazı durumlarda bu tür bir hata belirtisi turbo şarjın yenilenmesinden 2 - 3 hafta sonra bile ortaya çıkabilir.

### Onarım uyarısı

Turbo şarjı değiştirdikten sonra olası dolaylı hasarları önlemek için, öncesinde emme sistemi kontrol edilmeli ve gerekirse temizlenmelidir.

Daha ayrıntılı bilgileri Teknik Bilgi bölümünde bulabilirsiniz:  
„Bir turbo şarj arızasından sonra, ara soğutucunun (intercooler) değiştirilmesi“

