



FLAŞ BİLGİ

Opel

Vivaro

Üretim yılı: 2011 - 2013

Şasi numarası: BV600001 – DV602062

Motor kodu: M9R-630

Motor kontrol lambası yanıyor.

Yukarıda belirtilen araçta, uzun süreli yokuş aşağı inişlerde motor kontrol lambasının yandığından şikayet edilmektedir. Ayrıca, motor kontrol ünitesine P0201, P0202, P 0203 ve P0204 (şu hata ile aynı anlama gelmektedir: Enjektör / Meme 1-4, Hatalı fonksiyon devresi) kaydedilmiştir.

Bu durumda hatanın nedeni, motor kontrol ünitesinin yanlış kalibre edilmesi olabilir.

Araç üreticisi tarafından bu sorun ele alınmıştır. Takvim haftası 5 / 2013 itibarıyla bir yazılım güncellemesi mevcuttur. 26.11.2012 tarihinden ve WOLF7B1AEDV602062 şasi numarasından itibaren, üretimin yapıldığı fabrikada değiştirilmiş bir yazılım kullanılmaktadır.

