



## **Opel Zafira B Turbo şarja sahip tüm modeller**

**Motorda güç kaybı.  
Hata kodu P1106.  
Motor kontrol ışığı yanmaya başlıyor.  
Atmosfer sensörü/ yükseklik sensörü**

Bu araçlarda motorun titreşmesinden ve motorda güç kaybından şikayet ediliyorsa ve motor kumanda cihazında P1106 hata kodu kaydedilmişse arıza nedeni bozuk veya yanlış monte edilmiş atmosfer sensörü olabilir.

- Atmosfer sensöründe üretici numarasını gözle kontrol edin. Üretici numarası 261002137 ise, atmosfer basınç sensörü yenilenmelidir.

Bu durumda Hella sensörü -  
Hella no.: 6PP 009 400-461 kullanılabilir.



kPa	mV	0 - +
15-117	580-4750	

Atmosfer sensörü/ yükseklik sensörüne ilişkin teknik bilgi:  
Karışımın aşırı yağlanması için sensör gerilimi yükseldiğinde enjeksiyon zamanı geri alınır.