



# FLAŞ BİLGİ

**Peugeot**

**307 HDI**

**Motor kodu: 9HZ (DV6TED4)**

**Model yılı: 2004 - 2005**

**Zayıf hızlanma tutumu**

**Motor bölme paneli bölgesinde gürültü**

**Motor kontrol ışığı ara sıra yanıyor**

**Hata kodları: P0100, P3008**

Yukarıda bahsedilen araçta, motor bölme paneli bölgesinde dalgalı bir gürültüyle birlikte, zayıf bir hızlanma tutumu tespit edilecek olursa, buna hasarlı bir emme manifoldunun neden olduğu düşünülebilir.

Emme manifoldu birbirine yapıştırılmış iki plastik yarım gövdeden oluşur. Sızdıran bir yapıştırma noktası (A), şarj basıncının artmasıyla birlikte hava kaçağına ve buna bağlı olarak da gürültü oluşmasına yol açar. Sızıntının boyutuna bağlı olarak, motor kontrol ünitesine aşağıdaki hata kayıtları da yapılabilir.

P0100 - Hava akış ölçer - Fonksiyon hatalı

P3008 - Aşırı miktarda hava tespit edildi

## Onarım uyarısı

Bir sızıntı tespit edilecek olursa, emme manifoldu komple yenilenmelidir. Bir onarım imkanı bulunmamaktadır. Emme manifoldunu yenilemek için, enjeksiyon supaplarının (Enjektörler) yüksek basınçlı yakıt boruları da sökülmelidir. İleride başka sızıntılar oluşmasını önlemek için, boruları dikkatli bir şekilde sökün ve yeniden monte edin. Uzun süreli bir deneme sürüşü gerçekleştirin!

