



FLAŞ BİLGİ

Skoda Octavia 2.0 TDI motora sahip tüm modeller Motor kodu BMN

Model yılı 04.2006'dan itibaren

Araç çalışmıyor

Arıza kodu:

P1517 „Ana röle - elektrik devresinde arıza“

P2146 „Enjektör güç beslemesi“

Bu arızanın yukarıda bahsi geçen arıza kodu ile birlikte tespit edilmesi durumunda, arızanın olası sebebi enjektördeki bir kısa devreden (bkz. Resim 1) kaynaklanıyor olabilir.

Bu sorun genellikle 100.000 km'den daha fazla yol kat eden araçlarda meydana gelir.

Arızalı enjektörün değiştirilmesinden sonra, kumanda cihazının son aşamasındaki (Resim 2) işlevselliği ve enjektör kablo demetinde (Resim 3) herhangi bir yırtılma ya da bağlantı hasarı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bu durumdan kaynaklanabilecek diğer arızalardan kaçınmak için, bir enjektör arızası meydana geldiğinde aynı numaraya sahip diğer enjektörleri kontrol etmeniz ve gerektiği takdirde değiştirmeniz önerilir.

Bu bağlamda lütfen araç üreticisinin takma ve sökme talimatlarına dikkat edin.



Resim. 1



Resim. 2



Resim 3