



Suzuki Swift (SG) Üretim yılı 2006-2010 olan tüm modeller

Motor kontrol lambası yanıyor

Müşteri yukarıda belirtilen arızadan şikayet ediyorsa, bunun nedeni AGR valfi olabilir. Ayrıca arıza belleğinde hata kodu P0400 (egzoz gazı geri besleme sistemi, akış fonksiyonunda bozulma tespit edildi) kaydedilmiş olabilir. Kömürleşmeler ve diğer birikimler valfin tıkanmasına neden olur. Bu durumda aşağıdaki gibi hareket edilmelidir:

- AGR valfini sökün ve uygun maddelerde iyice temizleyin.
- Kirlenme çok fazlaysa egzoz manifoldu da sökülmeli ve temizlenmelidir.
- Temizleme sonrasında sökülen parçalar yeni contalarla monte edilmelidir.
- Bunun ardından bir sistem kontrolü yürütülmelidir.
- Arıza belleğini silin.