



## **VW Golf 4 (1J) Model yılı: 2002 Bosch RB8 kombi donanımına sahip tüm modeller**

### **Motor çalıştırıldıktan kısa süre sonra duruyor**

Yukarıda belirtilen araçlarda motor çalıştırıldıktan kısa süre sonra durur. Bunun nedeni çalıştırma engeli olabilir.

Kontak açıldığında oluşan gerilim impulsu nedeniyle kombi donanımında ara sıra arızalar ortaya çıkabilir.

Kombi donanım ile çalıştırma engeli arasındaki veri alışverişi bu durumdan olumsuz etkilenebilir.

Arıza belleğinde:

17978 (P1570) = Motor kumanda cihazı, çalıştırma engeli bloke ve/veya

18058 (P1650) = Veri busu, kombi donanım - sinyal yok

arızaları kaydedilmişse, bu arızalı bir kombi donanımını gösterir. Bu durumda değiştirilmiş bir kombi donanımla değiştirmek yardımcı olabilir.

Kombi donanım değiştirildikten sonra çalıştırma engelinin uygun bir tanı cihazıyla yeniden programlanması gerektiğine dikkat edin.