

FLAŞ BİLGİ

VW

Sharan (7M6 / 7M9)

Üretim yılı: 2000 - 2010

Motor: AUY 1,9 TDI

Motor kontrol lambası yanıyor

Yukarıda belirtilen araçlarda, hızlanma aşamasında bir performans düşüşünden şikayet edilmektedir.

MIL (Motor kontrol lambası) yanar, ek olarak aşağıdaki hata kodları kaydedilmiş olabilir.

P0225, P0226, P0227, P0228, P1630, P1631, P1632, P1633, P1634, P1639, P2122, P2123, P2127, P2128, P2135, P2138

Yukarıda listelenen hata kodlarının tamamı, gaz pedalı sensörü bölgesindeki bir sorunla ilgilidir (Resim 1).


Bu durumda, gaz pedalı sensörü ile fiş (Resim 2) arasındaki bağlantıda oluşan yetersiz bir temas, yukarıda belirtilen problemin sorumlusudur.

Çözüm:

- Fiş bağlantısını hasarlı veya korozyona uğramış kontak pimleri (Resim 2, Resim 3) yönünden kontrol edin ve gerekirse yenileyin.
Yedek parçalar:
-Tek telli hat: 000 979 025 EA
-Sıkma konnektör: 000 979 940
- Gaz pedalı sensörünün sorunsuz çalışıp çalışmadığını kontrol edin
(Osiloskop aracılığıyla parazit veya potansiyometre kontrolü yapın) ve gerekirse yenileyin.



Resim 1

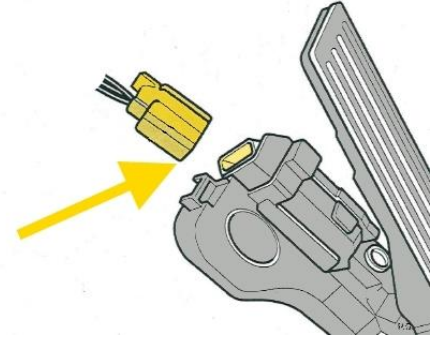

Resim 2



Resim 3