




Alfa Romeo 10/2008 tarihinden sonra üretilen Mito

Sis farlarının çiğ ile kaplanması

Yukarıda belirtilen durumdan şikayet ediliyorsa, bu mutlaka bir arıza olduğu anlamına gelmez. Sis farı mercek kapakları üzerindeki buğulanmada, ışıklandırmanın yapıldığı alan kısa huzmeli farlar açık olarak yapılan 20 dakikalık sürüş sonrasında tamamen kurumuş olmalıdır. Bu işlemin süresi çevre sıcaklığı ve havanın bağıl nemine bağlı olarak değişebilir. Bu işlem fizik yasalarına göre normaldir ve teknik açıdan hiç bir sakıncası yoktur. Bu fiziksel süreçlerin tam açıklaması "Farların Çiğ ile Kaplanması" isimli teknik bilgide mevcuttur. Bu teknik bilgi müşterilere karşı açıklama yapmak için çok yararlı bir kaynaktır. Ancak çiğlenme far mercek kapaklarının iç yüzeyinde de su damlacıkları oluşacak düzeyde ise, farların contaları hasar yönünden araştırılmalıdır. Önlem olarak farları yağsız basınçlı hava ile kurutunuz, gereğinde temizleyiniz. Sis farlarının havalandırma elemanlarını (bakınız. Resim. No. 1) çıkartınız. 71753060 ürün numaralı optimize edilmiş havalandırma elemanlarını farlara takınız (bakınız. Resim. No. 2).

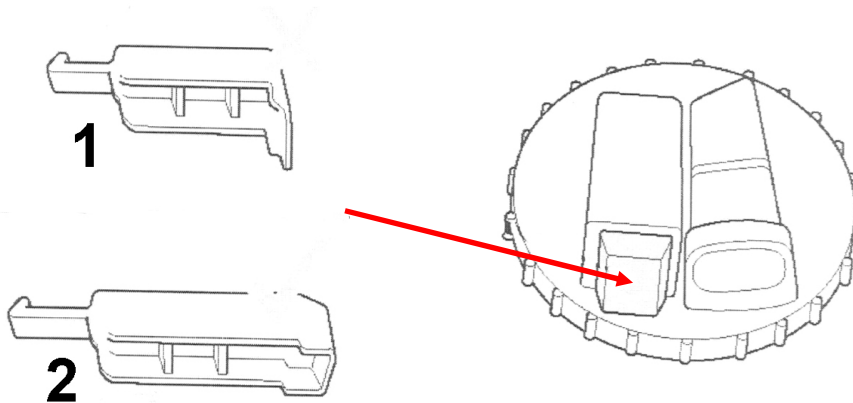

Flaş bilgi