




BMW 3 serisi (E46) Ksenon aydınlatmaya sahip tüm modeller

Otomatik far mesafesi ayarı çalışmıyor

Farlar en alt kontrol pozisyonuna sürüldüğünde, far mesafe ayarı sisteminde genellikle bir arıza mevcuttur. Farların aşağıya sürülmesi, kokpitte kontrol ışığı yanmadığından arıza sinyali verir. Böyle bir durumda aşağıdaki gibi hareket edilmelidir:

1. Uygun bir tanı test aracıyla hata kodunu okuyun. Bunun için araç seçimine göre "Işık açma merkezi" menü ögesini seçin (bkz. resim 1).
2. Bu durumda ön araç düzeyi sensöründe hatalı gerilim beslemesi tanınır (bkz. resim 2).
3. "Ölçüm değerleri ve parametreler" menü ögesi altında sensörün fiili değerleri araştırılır. Ön sensörde (yükleme sensörü) değer 0,2 voltur, yani çok düşüktür. Seviye değişikliğinin simülasyonu da bu değer değişmez.
4. Aracı kaldırın ve fiş bağlantısı ve sensörün kablo şebekesinde hasar veya aşınma olup olmadığını kontrol edin. Orada kusur bulunmazsa, sensörde dahili bir hata olduğu düşünülebilir.
5. Araç seviye sensörünü değiştirin. **Öneri:** Fiş montajı için Hella özel sprej kullanımını tavsiye ederiz. Bu tüm

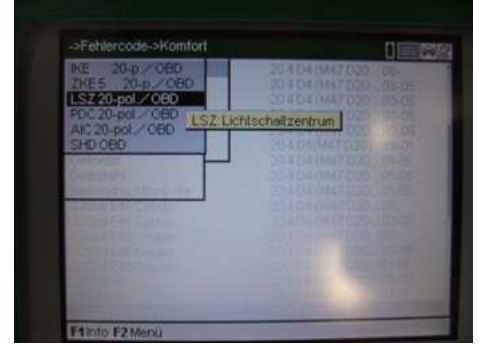

Resim 1

Flaş bilgi






elektronik ve elektromekanik parçaları su sıçraması ve kondensasyon suyu, su altında kalma veya yüksek hava neminin neden olduğu kaçak akım, kısa devre ve aşınmadan sürekli olarak korur ve izole eder. Ayrıca lastik contalar esnek kalır ve kolay kırılmaz. Hella ürün no.: 9XH 184 965-802

- Değiştirildikten sonra ön sensörün değeri 2,2 volt olur ve böylece hedef alanda kalır (bkz. resim 3).
- Aracın süspansiyonunu ayarlayın ve farları üretici bilgilerine göre ayarlayın.



Resim 2

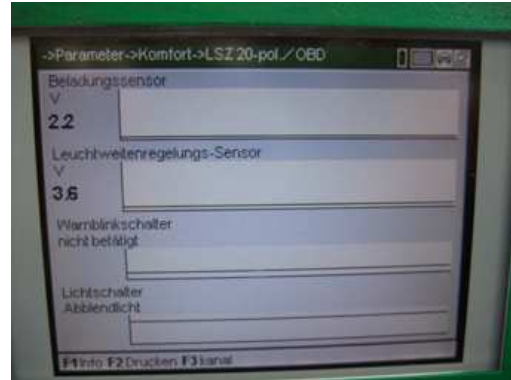

Resim 3